

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
Prosjekt: **Folkevagnhagen Lekeplass**
Prosjekt-ID:
Område:
Adresse: Aasmund Nordgaardsveg
Sted: 3880 Dalen
Kontakt:
E-post:



 
Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Moderat eller middels feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
0482 Oslo
E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051



Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstysinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Balanseløype	Aktiv lek	0	3	1	0	4		3	1		
		Total sum		0	3	1	0	4	0	3	1	0	0



Post 1	
Balanseløype	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	1005
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Aktiv lek
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	3	3
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	4	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Balanseløype	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fallunderlag av gress ved svingstenger er ikke tilfredsstillende vedlikeholdt, manglende falldempende egenskaper. Underlaget består av komprimerte jordmasser med oppstikk av stein. Fallhøyde = 152 cm.		B	1176-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Nytt gressunderlag opparbeides med gressarmeringsmatter tilpasset gjeldende fallhøyde, eventuelt utbedres med annen type støtdempende underlag.			



1.2 Balanseløype	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fallunderlag av gress ved armgang er ikke tilfredsstillende vedlikeholdt. Manglende falldempende egenskaper (gress har ikke tilstrekkelig støtdempende egenskaper for gjeldende fallhøyde), underlaget består av komprimerte jordmasser med oppstikk av stein.		B	1176-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Nytt underlag opparbeides, eventuelt med gressarmeringsmatter eller med annen type syntetisk fallunderlag tilpasset gjeldende fallhøyde. Fallhøyde = 165 cm.			



1.3 Balanseløype	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.005	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Konstruksjonen med nett har påvist råteskader i stolper og tverrligger som har konsekvenser for styrke og bæreevne, fare for brudd.		B	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Deler med råteskader skiftes, eventuelt konstruksjonen fjernes.			



1.4 Balanseløype	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.006	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Bilde som viser samme situasjon, avvik som foregående i tverrliggeren, fare for brudd i sammenføyninger.			
Tiltak		Sign:	



1.5 Balanseløype	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Det er påvist råteskader på horisontale balansestokker.		C	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Deler med råteskader skiftes.			