

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
Prosjekt: **Huvestadodden Lekeplass**
Prosjekt-ID:
Område:
Adresse: Tallev Huvedstads veg
Sted: 3880 Dalen
Kontakt:
E-post:



 
Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Store feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Middels gode lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
0482 Oslo
E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051



Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdelar.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.002	Balanseløype	Ukjent	0	0	0	0	0					
2	.003	Klatrestativ, nett	Ukjent	0	3	2	1	6		2	2	1	
3	.004	Karusell	Ukjent	0	2	1	1	4		2		1	
4	.005	Fjærvippe, motorsykkel	Game og Sports	0	1	1	1	3		1		1	
5	.006	Mål 2 stk	Ukjent	0	0	0	0	0					
6	.001	(Huskestativ 2 seter, rundstokk)	Ukjent	0	0	0	0	0					
		Total sum		0	6	4	3	13	0	5	2	3	0



Ingen avvik.

Post 1	
Balanseløype	
Installasjons-ID:	.002
Utstyrs-ID:	1005
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere		*
A - Store konsekvenser	0	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0	0
C - Små konsekvenser	0	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0	0
Sum	0		
L - Avvik lukket	0		



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 2	
Klatrestativ, nett	
Installasjons-ID:	.003
Utstyrs-ID:	1200
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	3	2
C - Små konsekvenser	2	2
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	6	
L - Avvik lukket	0	



2.1 Klatrestativ, nett	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Behov for etterfylling og løsning av støtdempende underlag. Underlag tilsvarer ikke fallhøyde. Fallhøyde = 230 cm. Underlag består av komprimerte grusmasser med lagtykkelse ca 15 cm.		B	1176-7.8/-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Løses og etterfylles slik at lagtykkelsen blir minimum 40 cm med utstrekning 203 cm til alle sider for konstruksjonen.			




2.2 Klatrestativ, nett	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.007	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Konstruksjonen har påvist råteskader i stolper som har konsekvenser for styrke og bæreevne.		B	1176-7.4.1/-1.4.1/-1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Deler med råteskader skiftes, eventuelt konstruksjonen fjernes.			



2.3 Klatrestativ, nett	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.005	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fremmedelelementer (balanseløype) i fallsone. Fare for fallskader. Fallhøyde = 230 cm.		B	1176-1.4.2.8.4
Tiltak		Sign:	
Fremmedelelementer (deler av Balanseløype) fjernes.			



2.4 Klatrestativ, nett	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Farlige åpninger for fingre, fare for brudd og avrivning, åpninger mellom 8 – 25 mm i flere vinkelbeslag.		C	1176-1.4.2.7.6
Tiltak		Sign:	
Avblendes med plastpropper eller fugemasse / åpninge lages mindre enn 8 mm.			

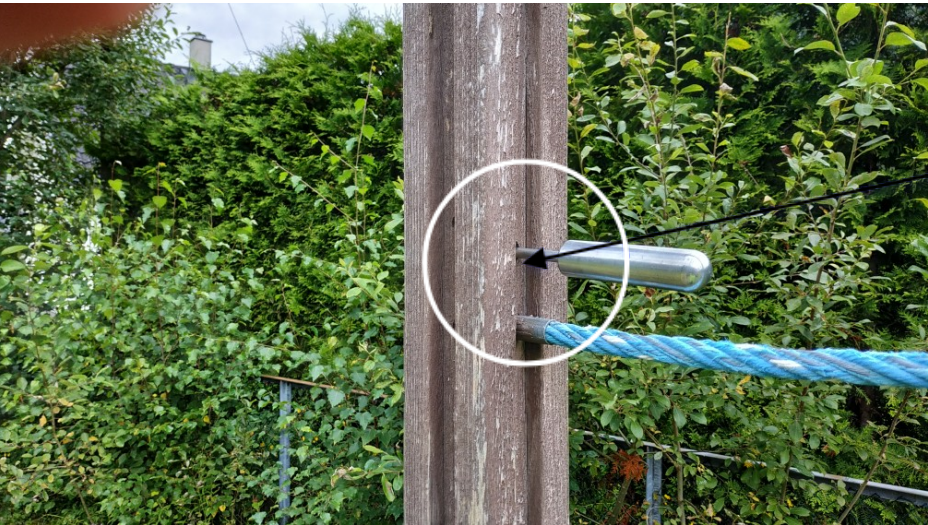

2.5 Klatrestativ, nett		Installasjons-ID: .003		Avviks-ID: .003.004	
Avvik		Registrert første gang: 17.08.2023		Kategori	Hj.kode
Farlige åpninger for fingre, fare for brudd og avrivning, åpninger mellom 8 – 25 mm i stolper.				C	1176-1.4.2.7.6
Tiltak				Sign:	
Hull i stolper avblendes med plastpropper eller fugemasse. Gjelder alle med høyde mer enn 100 cm over bakkenivå.					



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 3	
Karusell	
Installasjons-ID:	.004
Utstyrs-ID:	5000
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	2
C - Små konsekvenser	1	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	4	
L - Avvik lukket	0	



3.1 Karusell	Installasjons-ID: .004	Avviks-ID: .004.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Defekt konstruksjon / plattform. Fare for kutt og bruddskader.		B	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Utbedres ved reparasjon. Nye plater på plattform monteres, eventuelt konstruksjonen fjernes.			



3.2 Karusell	Installasjons-ID: .004	Avviks-ID: .004.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Støtflatens utstrekning er for liten, er mindre enn 200 cm mot gjerdet, er 125 cm.		B	1176-5.4.3
Tiltak		Sign:	
Støtflaten utvides til minimum 200 cm ved å flytte konstruksjonen. (Støtflaten opparbeides iht. NS-EN1176, underlag skal tilsvare kritisk fallhøyde på min.100 cm. Ved løst partikkelmateriale min. 30 cm lagtykkelse).			



3.3 Karusell	Installasjons-ID: .004	Avviks-ID: .004.005	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Slitasje på lakkerte overflater, fare for frost skader.		C	FSL §6
Tiltak		Sign:	
Isoleres med lakk eller annen overdekking.			



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 4	
Fjærvippe, motorsykkel	
Installasjons-ID:	.005
Utstyrs-ID:	6005
Installasjons-nummer:	5
Produkt-ID:	
Produsent:	Game og Sports
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	1	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	3	
L - Avvik lukket	0	



4.1 Fjærvippe, motorsykkkel	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fotstøtter har for stort utstikk iht. prøvemal E. Gjelder ikke for konstruksjoner montert før mai 2008, konstruksjonen mangler produktmerking med årstall.		B	1176-6.4.6
Tiltak		Sign:	
Montere fotstøtter (utstikk skal tilfredsstillende tillegg E. prøvemal; ø44 og 22mm). Tversnittarealet ≥ 15 cm²			



4.2 Fjærvippe, motorsykkkel	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.004	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Fundamenter i dagen. Fare for fallskader.		C	1176-1.4.2.14/-1.4.2.8.4
Tiltak		Sign:	
Overdekkes / senkes slik at fundamenter er minimum 20 / 40 cm. under bakkenivå (avhengig av utforming). / Montere støtmatter av gummi som overdekking).			



Ingen avvik.

Post 5	
Mål 2 stk	
Installasjons-ID:	.006
Utstyrs-ID:	1906
Installasjons-nummer:	6
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Utstyret er fjernet. Alle tidligere avvik er lukket.

Post 6	
Huskestativ 2 seter, rundstokk	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	2005
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 6	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	