

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
Prosjekt: **Lårdal Lekeplass**
Prosjekt-ID:
Område:
Adresse: Lårdalsvegen 1125
Sted: 3891 Lårdal, Høydalsmo
Kontakt:
E-post:



 
Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Store feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeklassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
0482 Oslo
E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051



Godkjent Lekeklassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstysinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.003	Gruppehuske, aluminium	Søve	0	2	0	1	3		2		1	
2	.004	Lekehytte 1-2	Ukjent	1	1	0	1	3	1	1		1	
3	.005	Klatrestativ	Aktiv lek	0	1	1	1	3		1	1	1	
4	.006	Terrengsklie	R og T stainless	0	0	1	0	1			1		
5	.007	Huskestativ 2 seter, rundstokk	Ukjent	0	2	2	1	5		2	2	1	
		Total sum		1	6	4	4	15	1	6	4	4	0



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 1	
Gruppehuske, aluminium	
Installasjons-ID:	.003
Utstyrs-ID:	2034
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	2
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	3	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Gruppehuske, aluminium	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Gruppesetet er montert for lavt mindre enn 400 mm fra underkant av setet til bakkenivå.		B	1176-2.4.2
Tiltak		Sign:	
Setet heves til ≥ 400 mm (målt fra bakkenivå til underkant sete).			



1.2 Gruppehuske, aluminium	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Huskestativets støtflate / fallsone er for liten til en side, er 335 cm.		B	1176-2.4.10.2
Tiltak		Sign:	
Støtflate utvides til minimum 372 cm til side for senter av toppstokk ved å flytte rundstokk. (avviket blir redusert ved heving av setet).			



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonene mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonene merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 2	
Lekehytte 1-2	
Installasjons-ID:	.004
Utstyrs-ID:	1500
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	1	1
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	3	
L - Avvik lukket	0	



2.1 Lekehytte 1-2	Installasjons-ID: .004	Avviks-ID: .004.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Tak har snorfeste. Kvelningsfare, hektefare for klær, snor etc. Gjelder begge konstruksjonene.		A	1176-1.4.2.7.3-D3
Tiltak		Sign:	
Avblendes, vindskier festes slik at hektefare for klær, snor etc. ikke forekommer.			



2.2 Lekehytte 1-2	Installasjons-ID: .004	Avviks-ID: .004.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Konstruksjonene er ustabile og dårlig forankret / fundamentert.		B	1176-1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Forankres / festes i underlaget, vurdere kryssavstiving innvendig, eventuelt konstruksjonene fjernes.			



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 3	
Klatrestativ	
Installasjons-ID:	.005
Utstyrs-ID:	1200
Installasjons-nummer:	5
Produkt-ID:	
Produsent:	Aktiv lek
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	3	
L - Avvik lukket	0	



3.1 Klatrestativ	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fallunderlag er for hardt, sand / grus er komprimert, fallhøyde = 220 cm.		B	1176-7.8/1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Sand / grus løses ved fresing slik at lagtykkelsen blir minimum 40 cm med løst partikkelmateriale med utstrekning minimum 197 cm ut til alle sider for konstruksjonen. Areal ca 50 m2.			



3.2 Klatrestativ	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Trinn og grep i stige og armgang har ikke samme avstand.		C	1176-1.4.2.9.1
Tiltak		Sign:	
Øverste trinn i stige flyttes til midten av armgang.			



Post 4	
Terrenghaklie	
Installasjons-ID:	.006
Utstyrs-ID:	3003
Installasjons-nummer:	6
Produkt-ID:	
Produsent:	R og T stainless
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



4.1 Terrengsklie	Installasjons-ID: .006	Avviks-ID: .006.001	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Skliens sidevern og utløpshinder er bart, fare for frost skader. (Gjelder ikke i skliflate).		C	FSL §6
Tiltak		Sign:	
Isoleres med lakk eller annen overdekking. Tiltak vurderes i forhold til risiko.			



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 5	
Huskestativ 2 seter, rundstokk	
Installasjons-ID:	.007
Utstyrs-ID:	2005
Installasjons-nummer:	7
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	2
C - Små konsekvenser	2	2
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	5	
L - Avvik lukket	0	



5.1 Huskestativ 2 seter, rundstokk	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Dekkseter er montert for lavt mindre enn 35 cm fra seter til bakkenivå, bakkeklaring er fra 10 cm.		B	1176-2.4.2
Tiltak		Sign:	
Seter heves til ≥ 350 cm (målt fra bakkenivå til underkant seter).			



5.2 Huskestativ 2 seter, rundstokk	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Avstand mellom setene og avstand fra seter til stolper er ikke tilstrekkelig, kollisjonsfare.		B	1176-2.4.4.1
Tiltak		Sign:	
Det er ikke plass til 2 seter innenfor samme seksjon, et av setene fjernes og ett flyttes til midten av toppstokk.			



5.3 Huskestativ 2 seter, rundstokk	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Løse festemidler (bolter) i innfesting av oppheng, gjelder flere.		C	1176-1.4.2.10/-7.8.2.6
Tiltak		Sign:	
Festemidler ettertrekkes.			



5.4 Huskestativ 2 seter, rundstokk	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.005	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Toppstokk / tverrbjelke har mulig for liten styrke / bæreevne for to huskeseter.		C	1176-2.4.8
Tiltak		Sign:	
Toppstokk, bør være dimensjonert tilsvarende rundstokk ø 14 cm. Kl. AB. Et av setene i seksjonen fjernes.			