

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
 Prosjekt: **Lårdal Lekeplass**
 Prosjekt-ID:
 Område:
 Adresse: Lårdalsvegen 1125
 Sted: 3891 Lårdal, Høydalsmo
 Kontakt:
 E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Store feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekepllassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
 0482 Oslo
 E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Svein Skretteberg

Godkjent Lekepllassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategoriert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Lekehus m/kombinasjonslek	Kompan	0	0	5	0	5			5		
2	.002	Sandvolleyball		0	0	0	0	0					
		Total sum		0	0	5	0	5	0	0	5	0	0



Post 1	
Lekehus m/kombinasjonslek	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	1308
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Kompan
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	5	5
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	5	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Lekehus m/kombinasjonslek	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Støtflatens utstrekning er for liten ut fra klatrenett, er 150 cm. Fallhøyde = 210 cm, plen / gress har ikke tilstrekkelig støtdempende egenskaper for gjeldende fallhøyde.		C	1176-1.4.2.8.2.4
Tiltak		Sign:	
Støtflatens utstrekning utvides til minimum 190 cm. Støtdempende underlag opparbeides minimum 40 cm lagtykkelse. Areal ca 4 m2.			



1.2 Lekehus m/kombinasjonslek	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Behov for etterfylling av støtdempende underlag i området rundt klatrenett. Underlag tilsvarer ikke fallhøyde. Fallhøyde = 210 cm Lagtykkelse = 30 cm.		C	1176-7.8/-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Etterfyll slik at lagtykkelsen blir minimum 40 cm. Areal = 8-10 m2.			



1.3 Lekehus m/kombinasjonslek	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Bart metall, fare for frost skader, gjelder flere ståldeler i konstruksjonen.		C	FSL §6
Tiltak		Sign:	
Isoleres med lakk eller annen overdekking. Tiltak vurderes i forhold til risiko.			



1.4 Lekehus m/kombinasjonslek	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.006	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Behov for etterfylling av støtdempende underlag i støtflaten til huske. Underlag tilsvarer ikke fallhøyde. Fallhøyde = 140 cm Lagtykkelse fra 10 cm.		C	1176-7.8/-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Etterfyller slik at lagtykkelsen blir minimum 30 cm. Areal = 24 m2.			



1.5 Lekehus m/kombinasjonslek	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.005	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fare for frostska på opphengskjettinger til huskesetet, plastbelegg mangler.		C	FSL §6
Tiltak		Sign:	
Kjettinger avblendes med plaststrømpe eller lignende. Tiltak vurderes i forhold til risiko.			



Ingen avvik.

Post 2	
Sandvolleyball	
Installasjons-ID:	.002
Utstyrs-ID:	1904
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	