

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2023

Kunde: **Tokke kommune**
Prosjekt: **Moensjordet 2 Lekeplass**
Prosjekt-ID:
Område:
Adresse: Dyrskuvegen
Sted: 3880 Dalen
Kontakt:
E-post:



 
Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Store feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Mangelfulle eller ensidige lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
0482 Oslo
E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051



Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategorisert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom	Ukjent	0	3	2	1	6					
2	.002	Vippehuske	Ukjent	0	2	1	1	4					
		Total sum		0	5	3	2	10	0	0	0	0	0



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 1		
Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom		
Installasjons-ID:	.001	
Utstyrs-ID:	2017	
Installasjons-nummer:	1	
Produkt-ID:		
Produsent:	Ukjent	
Leverert / produsert:		
Lokaliserings-ID:		
Underlag:		

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	3	0
C - Små konsekvenser	2	0
D - Ingen konsekvenser	1	0
Sum	6	
L - Avvik lukket	0	




1.1 Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom		Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.002	
Avvik		Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Dekkseter er defekte, ett sete har utstikkende beslag med skarpe kanter.			B	1176-1.4.2.5/-7.8
Tiltak			Sign:	
Erstattes med nye huskeseter med plastbelagt kjetting.				



1.2 Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom		Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.003	
Avvik		Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Opphengskjettinger har for store åpninger i lenkene (større enn 8,6 mm), farlige åpninger for fingre, fare for brudd og avrivning. Gjelder begge seter.			B	1176-1.4.2.13
Tiltak			Sign:	
Erstattes med nye huskeseter med plastbelagt kjetting.				



1.3 Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom		Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.004	
Avvik		Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Avstand mellom seter og stolper er ikke tilstrekkelig (er fra 25 cm), kollisjonsfare.			B	1176-2.4.4.1
Tiltak			Sign:	
Avstand mellom setet og stolpe skal være minimum 59 cm. Seter med oppheng flyttes til midten av tverrliggere, det er ikke plass til 2 seter innenfor samme seksjon. Gjelder begge seter.				

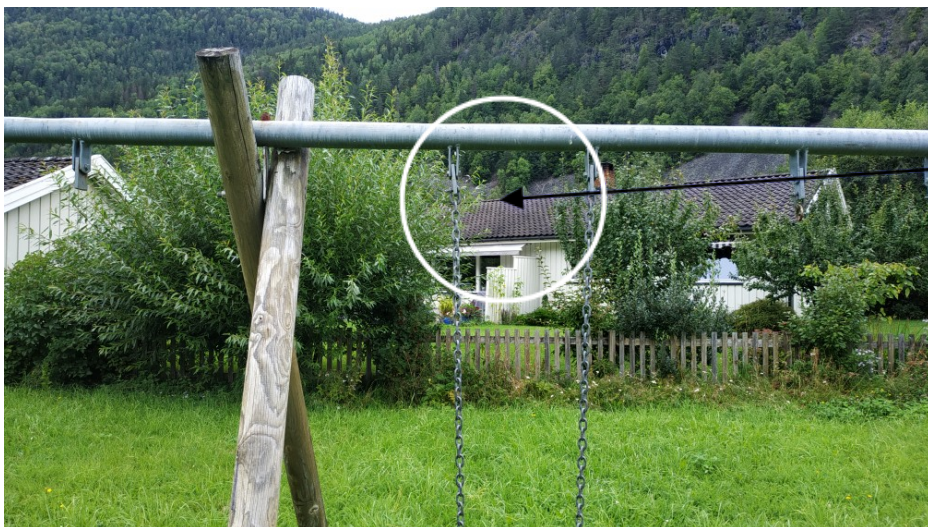

1.4 Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom		Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.005	
Avvik		Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Seter har ikke tilstrekkelig stabilitet, kollisjonsfare. Avstand mellom oppheng er ikke i forhold til setebredde.			C	1176-2.4.4.2
Tiltak			Sign:	
Avstand mellom oppheng økes til min 52 cm (flytte seter til midtre oppheng).				



1.5 Huskestativ 4 seter, trestolper m/stålbom		Installasjons-ID: .001		Avviks-ID: .001.007	
Avvik		Registrert første gang: 17.08.2023		Kategori	Hj.kode
Fare for frostskade på opphengskjettinger. Plastbelegg mangler, gjelder begge seter.				C	FSL §6
Tiltak		Sign:			
Erstattes med nye huskeseter med plastbelagt kjetting.					



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 2	
Vippehuske	
Installasjons-ID:	.002
Utstyrs-ID:	6000
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	0
C - Små konsekvenser	1	0
D - Ingen konsekvenser	1	0
Sum	4	
L - Avvik lukket	0	



2.1 Vippehuske	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Konstruksjonen er ustabil, er ikke forankret eller fundamentert. Veltefare.		B	1176-1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Forankres / festes / fundamenteres.			



2.2 Vippehuske	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.004	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Vippeplanke har påvist råteskader som kan ha konsekvenser for styrke og bæreevne.		B	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vippeplanke skiftes.			



2.3 Vippehuske	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Fare for støtskader, deler (ryggstøtter) har profilform med radius mindre enn 20 mm.		C	1176-6.4.8
Tiltak		Sign:	
Profilform endres slik at radius blir større enn 20 mm.			