

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
 Prosjekt: **Tippen Lekeplass**
 Prosjekt-ID:
 Område:
 Adresse: Storvegen 8
 Sted: 3880 Dalen
 Kontakt:
 E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Moderat eller middels feil/slitasje
Porter og gjerder	Ikke vurdert
Uteområde	Ikke vurdert
Vegetasjon	Ikke vurdert
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
 0482 Oslo
 E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Svein Skretteberg

Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategoriert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom	Aktiv lek	0	1	2	1	4		1		1	
2	.002	Sandvolleyball 1-2	Ukjent	0	0	0	0	0					
3	.003	Sandkasse	Ukjent	0	0	2	0	2			2		
4	.004	Båt 1	Varde	0	0	0	0	0					
5	.005	Båt 2	Varde, Aktiv lek	0	2	3	0	5		1	1		
		Total sum		0	3	7	1	11	0	2	3	1	0



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 1	
Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	2007
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Aktiv lek
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	2	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	4	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Behov for etterfylling av støtdempende underlag (sand) i slitasjefelter under huskeseter. Lagtykkelse er fra 5 cm.		B	1176-1-4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Etterfyll slik at lagtykkelsen blir minimum 30 cm eller opptil nivåmerker. (Kontroll mål avstand mellom underkant sete og bakkenivå når etterfylling er utført, bakkeklaring skal være minimum 35 cm.			



1.2 Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom	Installasjons-ID: .001	Avviks-ID: .001.004	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Behov for etterfylling av støtdempende underlag i hele støtflatens utstrekning. Underlag tilsvarer ikke fallhøyde. Fallhøyde = 150 cm. Lagtykkelse = 20 cm		C	1176-7.8/-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Etterfyll slik at lagtykkelsen blir minimum 30 cm. Areal = 34 m2.			



1.3 Huskestativ 2 seter, trestolper m/stålbom		Installasjons-ID: .001		Avviks-ID: .001.005	
Avvik		Registrert første gang: 15.08.2024		Kategori	Hj.kode
Fare for frostskade på opphengskjettinger. Plastbelegg er skadet.				C	FSL §6
Tiltak				Sign:	
Kjettinger avblendes med plaststrømpe eller lignende, eventuelt skiftes. Tiltak vurderes i forhold til risiko.					



Ingen avvik.


Post 2	
Sandvolleyball 1-2	
Installasjons-ID:	.002
Utstyrs-ID:	1904
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 3	
Sandkasse	
Installasjons-ID:	.003
Utstys-ID:	1508
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 17 m2.

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	2	2
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	2	
L - Avvik lukket	0	

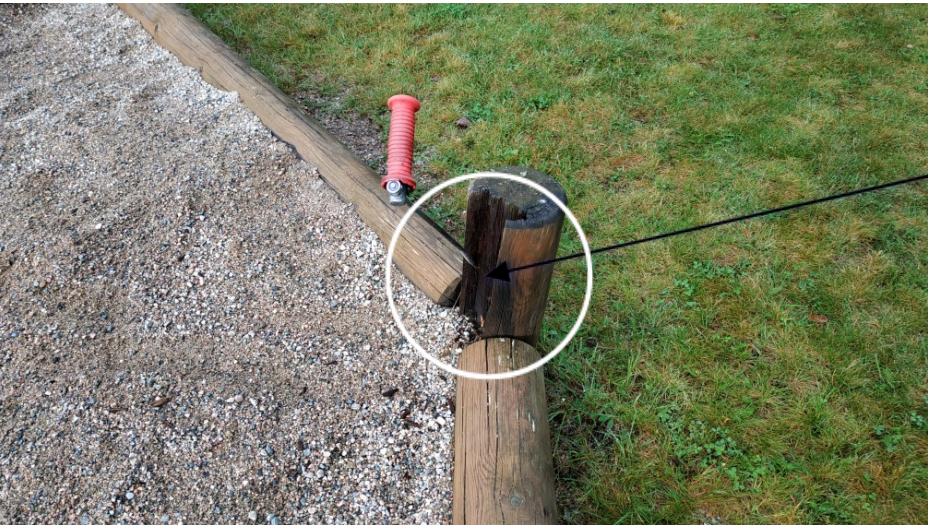

3.1 Sandkasse	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Deler av kanter har råteskader.		C	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vurdere utskifting av deler med råteskader.			



3.2 Sandkasse	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Sandkassekanter er defekte og har utstikkende skrue.		C	Fag
Tiltak		Sign:	
Utbedres ved reparasjon.			



Ingen avvik.

Post 4	
Båt 1	
Installasjons-ID:	.004
Utstyrs-ID:	1504
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	Varde
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 5	
Båt 2	
Installasjons-ID:	.005
Utstyrs-ID:	1504
Installasjons-nummer:	5
Produkt-ID:	
Produsent:	Varde, Aktiv lek
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	1
C - Små konsekvenser	3	1
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	5	
L - Avvik lukket	0	



5.1 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.005	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Baugspyd er defekt og har utstikkende skrue pga råteskader, fare for kuttskader.		B	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Baugspyd skiftes, eventuelt skrue fjernes.			



5.2 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.003	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Gul mast er løs pga råteskader, klempunkt mellom konstruksjon og mast.		B	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Mast (stolpe) skiftes.			



5.3 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.008	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Bilde som viser samme avvik som foregående, råteskader i gul mast.			
Tiltak		Sign:	



5.4 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.002	
Avvik	Registrert første gang: 17.08.2023	Kategori	Hj.kode
Støtdempende underlag tilsvarer ikke fallhøyde. Fallhøyde = 90 cm. Underlaget består av komprimerte jord og grusmasser med oppstikk av røtter.		C	1176-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Støtdempende underlag etableres iht. NS-EN 1176-1. Utsjaktning og utlegg av støtsand minimum 30 cm lagtykkelse, eller syntetisk underlag tilpasset gjeldende fallhøyde. Minimum 150 cm ut til alle sider for konstruksjonen.			



5.5 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.004	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Bilde som viser samme avvik som foregående, oppstikk av røtter.			
Tiltak		Sign:	



5.6 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.006	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Rød mast er løs.		C	1176- 1.4.2.10
Tiltak		Sign:	
Festes.			



5.7 Båt 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.007	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Det er påvist mindre råteangrep på deler som ikke er bærende (rekkverk).		C	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vurdere utskifting av deler med råteangrep, rekkverk holdes under oppsyn.			