

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
 Prosjekt: **Dalen barnehage**
 Prosjekt-ID:
 Område:
 Adresse: Norigardsvegen 21
 Sted: 3880 Dalen
 Kontakt:
 E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Moderat eller middels feil/slitasje
Porter og gjerder	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Uteområde	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Vegetasjon	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
 0482 Oslo
 E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Svein Skretteberg

Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstørsinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdeler.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategoriert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.001	Utemiljø		0	0	0	0	0					
2	.002	Bil 1	Søve	0	0	1	1	2			1	1	
3	.003	Bil 2	Søve	0	0	0	0	0					
4	.004	Pyramide 3D	Ukjent	0	0	0	1	1				1	
5	.005	Terrensklie	R og T stainless	0	0	0	0	0					
6	.006	Huskestativ 3 seter, stål 1	Hags	0	2	0	1	3		2		1	
7	.007	Huskestativ 3 seter, stål 2	Hags	0	2	1	0	3		1			
8	.008	Sandkasse 1	Ukjent	0	0	0	1	1					
9	.009	Bil 3	Søve	0	0	0	0	0					
10	.010	Solsikkehuske 1-2	Kompan	0	0	0	0	0					
11	.011	Balanse lek, kuler	Ukjent	0	0	1	0	1			1		
12	.012	Skålformet karusell 1-2	Kompan	0	0	0	0	0					
13	.013	Sandkasse 2	Ukjent	0	0	1	0	1			1		
14	.014	Rollelek, drivstoff pumper	Ukjent	0	0	0	0	0					
15	.015	Rollelek, utekjøkken	Ukjent	0	0	0	0	0					
		Total sum		0	4	4	4	12	0	3	3	3	0



Ingen avvik.

Post 1	
Utemiljø	
Installasjons-ID:	.001
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
U1 - Store konsekvenser	0	0
U2 - Middels store konsekvenser	0	0
U3 - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 2	
Bil 1	
Installasjons-ID:	.002
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	2	
L - Avvik lukket	0	



2.1 Bil 1	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.002	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Fallunderlag av gress er ikke tilfredsstillende vedlikeholdt, manglende falldempende egenskaper. Tak er tilgjengelig, fallhøyde = 130 cm.		C	1176-1.4.2.8.5.2
Tiltak		Sign:	
Nytt gressunderlag opparbeides, eventuelt med gressarmeringsmatter, utstrekning minimum 150 cm ut fra konstruksjonen på alle sider.			



2.2 Bil 1	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.003	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Ratt mangler.		D	1176-7.4.1/-1.4.1/-1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vurdere montering av nytt ratt.			



Ingen avvik.

Post 3	
Bil 2	
Installasjons-ID:	.003
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 4	
Pyramide 3D	
Installasjons-ID:	.004
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere		*
A - Store konsekvenser	0	0	
B - Middels store konsekvenser	0	0	
C - Små konsekvenser	0	0	
D - Ingen konsekvenser	1	1	
Sum	1		
L - Avvik lukket	0		



Ingen avvik.

Post 5	
Terrenghak	
Installasjons-ID:	.005
Utstørs-ID:	
Installasjonsnummer:	5
Produkt-ID:	
Produsent:	R og T stainless
Lever / produsert:	
Lokalisering-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 6	
Huskestativ 3 seter, stål 1	
Installasjons-ID:	.006
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	6
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 6	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	2
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	3	
L - Avvik lukket	0	



6.1 Huskestativ 3 seter, stål 1	Installasjons-ID: .006	Avviks-ID: .006.003	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Kjetting har for stor åpning (et eksponert ledd ned mot setet). Åpning er større enn 8,6 mm. Farlig åpning for fingre, fare for brudd og avrivning.		B	1176-1.4.2.13
Tiltak		Sign:	
Kjetting avblendes med plaststrømpe eller lignende. Åpning i kjetting skal være mindre enn 8,6 mm.			



6.2 Huskestativ 3 seter, stål 1	Installasjons-ID: .006	Avviks-ID: .006.004	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Koblinger i kjettinger har feil åpninger. (Kobling skal være større enn 12 mm eller mindre enn 8,6 mm). Fare for brudd og avrivning av finger. Gjelder begge plankeseter.		B	1176-1.4.2.13
Tiltak		Sign:	
Koblinger avblendes med plaststrømpe eller lignende, eventuelt skiftes.			



6.3 Huskestativ 3 seter, stål 1	Installasjons-ID: .006	Avviks-ID: .006.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Fallunderlag av syntetisk materiale er slitt i topplag, støtdempende egenskaper er ikke nedsatt.		D	1176-1.4.2.8.5
Tiltak		Sign:	
Vurdere utbedring for å forhindre ytterligere skader.			



Post 7	
Huskestativ 3 seter, stål 2	
Installasjons-ID:	.007
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	7
Produkt-ID:	
Produsent:	Hags
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 7	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	2	1
C - Små konsekvenser	1	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	3	
L - Avvik lukket	0	



7.1 Huskestativ 3 seter, stål 2	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.002	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Kjettinger har for store åpninger, større enn 8,6 mm. Fare for brudd og avrivning av finger. Gjelder eksponerte ledd ned mot seter.		B	1176-1.4.2.13
Tiltak		Sign:	
Kjettinger avblendes med plaststrømpe eller lignende, eventuelt skites. Åpninger i kjetting skal være mindre enn 8,6 mm.			



7.2 Huskestativ 3 seter, stål 2	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.004	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Et huskesete er montert for lavt, mindre enn 35 cm fra setet til bakkenivå.		B	1176-2.4.2
Tiltak		Sign:	
Setet heves til ≥ 35 cm (målt fra bakkenivå til underkant sete).			



7.3 Huskestativ 3 seter, stål 2	Installasjons-ID: .007	Avviks-ID: .007.003	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Løse festemidler (øyebolt) i innfesting av et sete.		C	1176- 1.4.2.10/ -7.8.2.6
Tiltak		Sign:	
Festemidler ettertrekkes.			



Post 8		
Sandkasse 1		
Installasjons-ID:	.008	
Utstys-ID:		
Installasjons-nummer:	8	
Produkt-ID:		
Produsent:	Ukjent	
Leverert / produsert:		
Lokaliserings-ID:		
Underlag:	Byggbar sand: Ca 65 m2.	

Sum avvik Post 8	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	0
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



8.1 Sandkasse 1	Installasjons-ID: .008	Avviks-ID: .008.002	
Avvik	Registrert første gang: 15.08.2024	Kategori	Hj.kode
Sandnivå er lavt og sand inneholder mye fremmedelementer (stein, røtter mm).		D	Fag
Tiltak		Sign:	
Vurdere utskifting eller rensing og etterfylling slik at sandnivå blir minimum 30 cm. Areal = 65 m2.			



Ingen avvik.

Post 9	
Bil 3	
Installasjons-ID:	.009
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	9
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 9	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 10	
Solsikkehuske 1-2	
Installasjons-ID:	.010
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	10
Produkt-ID:	
Produsent:	Kompan
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 10	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 11	
Balanse lek, kuler	
Installasjons-ID:	.011
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	11
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 11	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



11.1 Balanse lek, kuler	Installasjons-ID: .011	Avviks-ID: .011.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Støtflaten / fallsones utstrekning er mindre enn 150 cm, er fra 140 cm. Fallhøyde = 35 cm.		C	1176- 1.4.2.8.2.4/5
Tiltak		Sign:	
Støtflaten / fallsone bør vurderes utvidet til minimum 150 cm. Det er liten risiko for fallskader, vurder om avvik kan aksepteres.			



Ingen avvik.

Post 12	
Skålformet karusell 1-2	
Installasjons-ID:	.012
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	12
Produkt-ID:	
Produsent:	Kompan
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 12	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 13		
Sandkasse 2		
Installasjons-ID:	.013	
Utstys-ID:		
Installasjons-nummer:	13	
Produkt-ID:		
Produsent:	Ukjent	
Lever / produsert:		
Lokaliserings-ID:		
Underlag:	Byggbar sand:25	

Sum avvik Post 13		*=også påvist tidligere		*
A - Store konsekvenser		0	0	0
B - Middels store konsekvenser		0	0	0
C - Små konsekvenser		1	1	1
D - Ingen konsekvenser		0	0	0
Sum		1		
L - Avvik lukket		0		



13.1 Sandkasse 2	Installasjons-ID: .013	Avviks-ID: .013.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Deler av kanter har råteskader.		C	1176-7.4.1
Tiltak		Sign:	
Vurdere utskifting av deler med råteskader.			



Ingen avvik.

Post 14	
Rollelek, drivstoff pumper	
Installasjons-ID:	.014
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	14
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 14	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 15	
Rollelek, utekjøkken	
Installasjons-ID:	.015
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	15
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 15	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	