

Årlig hovedettersyn

Tilstandsvurdering: 15.08.2024

Kunde: **Tokke kommune**
 Prosjekt: **Åmdals Verk barnehage**
 Prosjekt-ID:
 Område:
 Adresse: Skulevegen 13
 Sted: 3882 Åmdals Verk
 Kontakt:
 E-post:



Generell vurdering	
Utstyr	Vurdering
Lekeutstyr	Moderat eller middels feil/slitasje
Porter og gjerder	Store feil/slitasje
Uteområde	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Vegetasjon	Ingen eller ubetydelige feil/slitasje
Lekefunksjon	Gode og allsidige lekefunksjoner

Lekeplassinspektøren AS

Amtmann Meinichsgate 19a
 0482 Oslo
 E-post: post@lpi.no

Utarbeidet av: Svein Skretteberg

Sertifikat nr. 051

Svein Skretteberg

Godkjent Lekeplassinspektør sertifisert av Norsk Sertifisering

Sertifiseringsordningens omfang og inspektørens sertifiserte kompetanse



«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstysinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»

For beskrivelse av avvik med hjemmelskoder knyttet til FSL, MH, NS15312, 16630 og 16899, PBL og FAG gjelder kun en faglig vurdering fra inspektør.

Grunnlag for avviksbeskrivelser

- FSL:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- MH:** Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
- NS-EN:** Norsk Standard NS-EN 1176-1-7, 10-11 og 1177
- PBL:** Plan og bygningslov (TEK 17)
- FAG:** Faglig vurdering / erfaringsoverføring

Våre vurderinger er utført i henhold til ovenstående grunnlag og eventuelle overprøvinger som sertifisering må dokumenteres og lagres sammen denne tilstandsvurdering.

I våre tilstandsvurderinger er avvik beskrevet i følgende kategorier

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
A	Fare for død	Død kan inntreffe i verst tenkelige tilfelle.
B	Fare for alvorlig helseskade	Det kan oppstå alvorlig og varig skade. F.eks. hodeskader, alvorlige og kompliserte brudd og avriving av kroppsdelar.
C	Fare for mindre helseskade	Mindre alvorlige skader som ikke gir varig skade, som skrubbsår og blåmerker.
D	Observasjon	Avvik som ikke har betydning for brukerens sikkerhet som f.eks. manglende merking og behov for overlatevedlikehold.

For utemiljø er avvik kategoriert som følger

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
U1	Store feil / slitasje	Avvik kan få alvorlige helsemessige konsekvenser
U2	Middels feil / slitasje	Avvik kan få helsemessige konsekvenser
U3	Ubetydelige feil / slitasje	Avvik kan få mindre eller ubetydelige helsemessige konsekvenser

For vedlikehold og oppfølging

Kategori	Beskrivende tekst	Forklaring
*	Avvik er påvist ved tidligere ettersyn	Se * i oversiktstabell og datofelt for registrert første gang i hvert avvik for utstyrene
L	Avvik er bekreftet lukket	Se L i oversiktstabell og (grønt) datofelt for Lukket i hvert avvik for utstyrene

Oversikt over antall avvik *=hvorav også påvist tidligere (ikke med i sum). U1/2/3 summert under A/B/C.

Post	Inst.ID	Utstyr	Produsent	A	B	C	D	Sum	*	*	*	*	L
1	.013	Utemiljø		1	0	3	0	4	1		3		
2	.001	Huskestativ 2 seter, aluminium	Søve	0	0	0	0	0					
3	.002	Vippehuske	Aktiv lek	0	0	0	1	1				1	1
4	.003	Balansebom	Ukjent	0	0	0	1	1				1	
5	.004	Huskestativ 2 seter, rundstokk 1	Ukjent	0	0	0	1	1				1	
6	.005	Huskestativ 2 seter, rundstokk 2	Ukjent	0	1	0	1	2		1			1
7	.006	Lekehus m/sklie	Søve	0	0	1	0	1			1		
8	.007	Sandkasse 1	Ukjent	0	0	0	0	0					
9	.008	Buss	Ukjent	0	0	0	0	0					1
10	.009	Sandkasse 2	Ukjent	0	0	0	0	0					
11	.011	Mål	Ukjent	0	1	0	0	1		1			
12	.012	Basket stativ 1-2	Tress	0	1	0	1	2		1		1	
13	.010	(Terrengsklie)	Ukjent	0	0	0	0	0					
		Total sum		1	3	4	5	13	1	3	4	4	3



Post 1	
Utemiljø	
Installasjons-ID:	.013
Utstyr-ID:	1
Installasjons-nummer:	13
Produkt-ID:	
Produsent:	
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 1	*=også påvist tidligere	*
U1 - Store konsekvenser	1	1
U2 - Middels store konsekvenser	0	0
U3 - Små konsekvenser	3	3
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	4	
L - Avvik lukket	0	



1.1 Utemiljø	Installasjons-ID: .013	Avviks-ID: .013.003	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Fare for kvelning ved fastklemming av hode og hals i åpninger større enn 45 mm, gjelder mellom bording på gjerder (mer enn 60 cm over bakkenivå). Basert på faglig vurdering og antatt stor risiko.		U1	Fag / MH§ 7,9
Tiltak		Sign:	
Åpninger avblendes med liggende bord over øverste spikerslag, eventuelt justeres slik at åpninger blir mindre enn 45 mm, (Dette er i utgangspunktet et krav for lekeapparat iht. FSL/NS 1176).			



1.2 Utemiljø	Installasjons-ID: .013	Avviks-ID: .013.001	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Det er åpning mellom porter og underlag som barn kan forsure, åpning større enn 13 cm. Gjelder liten del under kjøreport og hovedport.		U3	MH § 7 / Fag
Tiltak		Sign:	
Åpninger mellom porter og underlag justeres / avblendes slik at den blir mindre enn 13 cm. Tiltak vurderes i forhold til risiko.			



1.3 Utemiljø	Installasjons-ID: .013	Avviks-ID: .013.006	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Skråstag på porter letter klatring og forsering. Risiko for fallskader, underlag er asfalt.		U3	MH§7/ Fag
Tiltak		Sign:	
Skråstag flyttes til utsiden. Risiko, eventuelle tiltak vurderes av ansvarlig.			



1.4 Utemiljø	Installasjons-ID: .013	Avviks-ID: .013.004	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Løse paller og lignende i uteområdet utgjør risiko for skader.		U3	Fag / PBL / MH § 7,14
Tiltak		Sign:	
Sikkres / fjernes. Risiko, eventuelle tiltak vurderes av ansvarlig.			



Ingen avvik.

Post 2	
Huskestativ 2 seter, aluminium	
Installasjons-ID:	.001
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	1
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 2	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	




Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Vippeplanke har behov for overflatevedlikehold, fare for råte angrep.	Overflatebehandles med olje, beis.	1176-1.6.2.3

Post 3	
Vippehuske	
Installasjons-ID:	.002
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	2
Produkt-ID:	
Produsent:	Aktiv lek
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 3	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	1	
L - Avvik lukket	1	

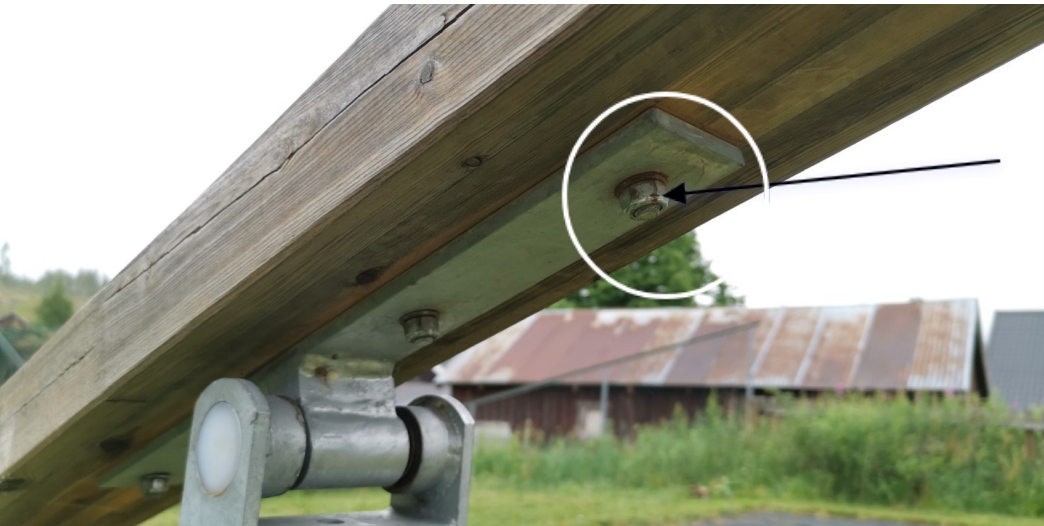

3.1 Vippehuske	Installasjons-ID: .002	Avviks-ID: .002.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Løse festemidler (bolter) i konstruksjonen.		L	1176- 1.4.2.10/ -7.8.2.6
Tiltak		Sign:	
Festemidler ettertrekkes.			
		Lukket 15.08.2024	



Post 4	
Balansebom	
Installasjons-ID:	.003
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	3
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Levert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 4	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



4.1 Balansebom	Installasjons-ID: .003	Avviks-ID: .003.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Bom mangler.		D	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vurdere montering av ny bom.			



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking og bakkenivåmerke. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7

Post 5	
Huskestativ 2 seter, rundstokk 1	
Installasjons-ID:	.004
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	4
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 5	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



Avvik som ikke utgjør noen risiko for brukersikkerhet (Kategori D eller Tiltaksgrad 0)

Avvik	Tiltak	Hjemmel
Konstruksjonen mangler tilstrekkelig merking. (Ingen sikkerhetsrisiko for brukere).	Konstruksjonen merkes iht. 1176 og FSL.	1176-1.7.1

Post 6	
Huskestativ 2 seter, rundstokk 2	
Installasjons-ID:	.005
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	5
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 6	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	0
Sum	2	
L - Avvik lukket	1	



6.1 Huskestativ 2 seter, rundstokk 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.003	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Avstand mellom setene og avstand mellom seter og stolper er ikke tilstrekkelig, kollisjonsfare. Avstand mellom seter er 49 cm og avstand til stolper er 43 cm.		B	1176-2.4.4.1
Tiltak		Sign:	
Avstand mellom seter skal være minimum 61 cm og avstand mellom seter og stolper 51cm. Det er ikke plass til 2 dekkseter innenfor samme seksjon, et av setene fjernes og et sete flyttes til midten av toppstokk.			



6.2 Huskestativ 2 seter, rundstokk 2	Installasjons-ID: .005	Avviks-ID: .005.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Toppstokk har påvist råteskader som har konsekvenser for styrke og bæreevne. Fare for brudd.		L	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Toppstokk skiftes.			
		Lukket 15.08.2024	



Post 7	
Lekehus m/sklie	
Installasjons-ID:	.006
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	6
Produkt-ID:	
Produsent:	Søve
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 7	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	1	1
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



7.1 Lekehus m/sklie	Installasjons-ID: .006	Avviks-ID: .006.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Støtflaten med støtdempende gummimatter har for liten utstrekning, gjelder begge sider av konstruksjonen. Støtflatens utstrekning er 110 cm, fallhøyde = 160 cm.		C	1176- 1.4.2.8.2.4/5
Tiltak		Sign:	
Støtflaten / fallsone bør vurderes utvidet til minimum 157 cm med flere gummimatter. Det er liten risiko for fallskader da støtdempende underlag går over i veletablert plen uten kanter. Vurder om avvik kan aksepteres.			



Ingen avvik.

Post 8	
Sandkasse 1	
Installasjons-ID:	.007
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	7
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 40 m2.

Sum avvik Post 8	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Ingen avvik.

Post 9	
Buss	
Installasjons-ID:	.008
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	8
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 9	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	1	



9.1 Buss	Installasjons-ID: .008	Avviks-ID: .008.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Det er påvist mindre råteangrep i takplater og ramme rundt vinduer.		L	1176-7.4.1/ -1.4.1/ -1.4.2.2
Tiltak		Sign:	
Vurdere tiltak (skifte deler med råteskader), konstruksjonen holdes under oppsyn.			
		Lukket 15.08.2024	



Ingen avvik.

Post 10	
Sandkasse 2	
Installasjons-ID:	.009
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	9
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	Byggbar sand: Ca 6 m2.

Sum avvik Post 10	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	



Post 11	
Mål	
Installasjons-ID:	.011
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	11
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 11	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	1	
L - Avvik lukket	0	



11.1 Mål	Installasjons-ID: .011	Avviks-ID: .011.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Mål mangler tilstrekkelig stabilitet, er veltet.		B	NS-EN 748/ 749 / 15312
Tiltak		Sign:	
Forankres eller festes i bakkenivå, eventuelt montere lodd (motvekt) for å sikre tilstrekkelig stabilitet, eventuelt fjernes.			



Post 12	
Basket stativ 1-2	
Installasjons-ID:	.012
Utstys-ID:	
Installasjons-nummer:	12
Produkt-ID:	
Produsent:	Tress
Lever / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 12	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	1	1
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	1	1
Sum	2	
L - Avvik lukket	0	



12.1 Basket stativ 1-2	Installasjons-ID: .012	Avviks-ID: .012.002	
Avvik	Registrert første gang: 23.06.2022	Kategori	Hj.kode
Ett basketstativ mangler festemidler (bolter), fare for klem og knuseskader.		B	NS-EN 15312
Tiltak		Sign:	
Innfesting heves til minimum 150 cm over bakkenivå og festemidler erstattes og ettertrekkes.			



12.2 Basket stativ 1-2	Installasjons-ID: .012	Avviks-ID: .012.001	
Avvik	Registrert første gang: 26.06.2023	Kategori	Hj.kode
Basket mangler nett, gjelder begge.		D	NS-EN 15312
Tiltak		Sign:	
Vurdere montering av nett.			



Utstyret er fjernet. Alle tidligere avvik er lukket.

Post 13	
Terrenghaklie	
Installasjons-ID:	.010
Utstyrs-ID:	
Installasjons-nummer:	10
Produkt-ID:	
Produsent:	Ukjent
Leverert / produsert:	
Lokaliserings-ID:	
Underlag:	

Sum avvik Post 13	*=også påvist tidligere	*
A - Store konsekvenser	0	0
B - Middels store konsekvenser	0	0
C - Små konsekvenser	0	0
D - Ingen konsekvenser	0	0
Sum	0	
L - Avvik lukket	0	