


| Navn på bygning                | Stabbur Vennesla bygdetun            |                                                                                                                                                                                 | Objekt                | Stabbur                                                                                                                |                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eier                           | Vennesla kommune                     |                                                                                                                                                                                 | Sefrak nr             | 1014-0006-031                                                                                                          |                                                                                               |
| Adresse                        | Digemyr 1                            |                                                                                                                                                                                 | Byggeår               | i følge sefrak 1640                                                                                                    |                                                                                               |
| Kommune                        | Vennesla                             |                                                                                                                                                                                 | Adresse               |                                                                                                                        |                                                                                               |
| Fylke                          | Agder                                |                                                                                                                                                                                 | Etasjer               |                                                                                                                        |                                                                                               |
| Gårds og br.n.                 | 01.jun                               |                                                                                                                                                                                 | Bebygd areal          |                                                                                                                        |                                                                                               |
| Kontaktperson                  | Rolf Einar Huus                      |                                                                                                                                                                                 | Registreringsdato     |                                                                                                                        |                                                                                               |
| Registrert av                  |                                      |                                                                                                                                                                                 | Værforhold            |                                                                                                                        |                                                                                               |
| Skrevet av                     | Rolf Einar Huus                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                        |                                                                                               |
| Tegnforklaring                 |                                      | TG0: Ingen symptomer - grønn<br>TG1: Svake symptomer - gul<br>TG2: Vesentlig Symptomer - oransje<br>TG3: Kraftige / alvorlige symptomer- rød<br>IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt | Konsekvenser mht tid: | KG0: På lang sikt - grønn<br>KG1: På middels lang sikt - gul<br>KG2: På kort sikt - Oransje<br>KG3: Strakstiltak - rød |                                                                                               |
| Bygningsdel                    | Konstruksjon/materiale/<br>overflate | TG                                                                                                                                                                              |                       | Vurdering                                                                                                              |                                                                                               |
|                                |                                      | Tilstandsbeskrivelse                                                                                                                                                            | TG                    | Årsak/konsekvens.                                                                                                      | Anbefalte tiltak.                                                                             |
| Fundamenter/grunnmur           | Stabber i eik på holdstein           | 2 av 6 stabber har råteskader 1 er delvis ute av posisjon vegetasjon/ jord oppover stabber holder på fuktighet slik at de råtner.                                               | 2                     | Manglende vedlikehold , bygget får setningsskader                                                                      | Fjerne jord , ødelagte stabber må byttes                                                      |
| Drenering                      | I stedlige masser                    | Terrenget skråner ned mot bygget jord/løv sammles og holder på fuktighet                                                                                                        | 1                     |                                                                                                                        | Fjerne jord , forsøke og få terrenget lavere enn stabber slik av vann renner bort fra bygget. |
| Yttervegger primærkonstruksjon | Laftet bygging                       | Lafteverk i relativt god stand venstre hjørne fra dør siger grunnet råteskade i stabbe                                                                                          | 2                     |                                                                                                                        | Hjørne jekkes opp , ny stabbe tilpasses                                                       |
| Vinduer                        |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                        |                                                                                               |



|                                                    |                                                                    |                                                                                           |   |  |                                                                                                                                                   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Ytterdører                                         |                                                                    |                                                                                           |   |  |                                                                                                                                                   |   |
| Yttervegg<br>utvendig kledning<br>gavl             | stående tømmerkledning                                             | Enkelte bord med råteskade i bund ,<br>deler av kledning er full av svertesopp<br>og mose | 1 |  | Kledning sees over spesielt viktig<br>med detaljer ned mot stabber slik av<br>vann ikke renner inn på topp av<br>disse . Kledning vaskes og males | 1 |
| Yttervegg<br>utvendig kledning<br>langside mot tun | stående tømmerkledning                                             |                                                                                           |   |  |                                                                                                                                                   |   |
| Yttervegg<br>utvendig kledning<br>gavl med dør     | synlig laft 1 etg gavl kledd<br>med stående<br>tømmermannskledning | Råteskade på vindski nederste bord                                                        | 1 |  | råteskadet vindski byttes resterende<br>vaskes og males                                                                                           | 1 |
| Yttervegger<br>Utvendig<br>kledning langside       | stående tømmerkledning                                             | Enkelte bord med råteskade i bund ,<br>deler av kledning er full av svertesopp<br>og mose |   |  | Kledning sees over spesielt viktig<br>med detaljer ned mot stabber slik av<br>vann ikke renner inn på topp av<br>disse . Kledning vaskes og males |   |
| Innervegger<br>Bærende og<br>lettevegger           |                                                                    |                                                                                           |   |  |                                                                                                                                                   |   |

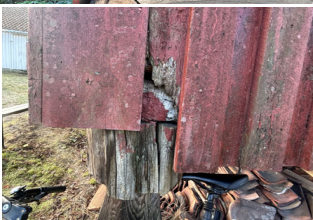


|                                   |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Dekker primærkonstr. og himlinger |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| Tak-konstruksjoner                | Åstak? Med stående taktro over/underbord                        |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| Taktekking                        | sutaksplater ,11mm sløyfer og 23mm lekter enkelkrumma teglstein | sutaksplater med en del fukt sløyfer og lekter med delvis råteskader eldre teglstein med avskalling etter frost med mye mose | 2 | Mosen holder på mye fuktighet , tegl får frostskaader deler av tak har nå så mye mose at vann renner bak stein og belaster undertak unødvendig | 2 |
| Takrenner og nedløp               |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| vedovn/ ildsted.                  |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| Trapper, ramper                   | Steintrapp.                                                     |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| Krypkjeller/kjeller               |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| Piper                             |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |
| Brannsløkkingsanlegg              |                                                                 |                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                |   |




[illegible]

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Navn på bygning   | Våningshus Vennesla bygdetun                |
| Eier              | Vennesla kommune                            |
| Adresse           | Digemyr 1                                   |
| Kommune           | Vennesla                                    |
| Fylke             | Agder                                       |
| Gårds og br.n.    | gr6 b18                                     |
| Kontaktperson     | Rolf Einar huus                             |
| Registrert av     | Rolf Einar huus                             |
| Skrevet av        |                                             |
| Objekt            |                                             |
| Sefrak nr         | 1014-0006-030                               |
| Byggeår           | ca 1830 flyttet til bygdetun på 1950 tallet |
| Adresse           |                                             |
| Etasjer           |                                             |
| Bebyggd areal     |                                             |
| Registreringsdato | 29.10.2025                                  |
| Værforhold        |                                             |


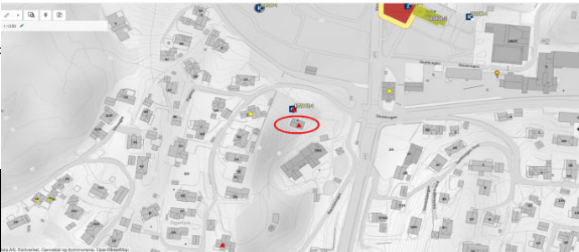


| Tegnforklaring                               |                                                                               | TG0: Ingen symptomer - grønn<br>TG1: Svake symptomer - gul<br>TG2: Vesentlig Symptomer - oransje<br>TG3: Kraftige / alvorlige symptomer- rød<br>IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt | Konsekvenser mht tid: |                                  | KG0: På lang sikt - grønn<br>KG1: På middels lang sikt - gul<br>KG2: På kort sikt - Oransje<br>KG3: Strakstiltak - rød                    |    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bygningsdel                                  | Konstruksjon/materiale/<br>overflate                                          | TG                                                                                                                                                                              |                       | Vurdering                        |                                                                                                                                           | KG |
|                                              |                                                                               | Tilstandsbeskrivelse                                                                                                                                                            | TG                    | Årsak/konsekvens.                | Anbefalte tiltak.                                                                                                                         |    |
| Fundamenter/grunnmur                         | gråsteinsmur / betongfuget                                                    | Ingen synlige skader på mur                                                                                                                                                     | 0                     |                                  |                                                                                                                                           | 0  |
| Drenering                                    | drenering i stedlige masser                                                   | vegetasjon ligger tett opp til kledning på bakre hjørne                                                                                                                         | 1                     |                                  | Holde vegetasjon nede, fjerne jord og løv langs mur spesielt på bakre hjørne slik at kledning får mulighet til å tørke bedre opp          | 1  |
| Yttervegger primærkonstruksjon               | Lafet byggverk                                                                |                                                                                                                                                                                 |                       |                                  |                                                                                                                                           |    |
| Vinduer                                      | 2 fags vinduer 2-4 ruter og enkelte med 3 ruter ( 2 stk kjøkken )             | Manglende kitt på flere vinduer enkelte så mye at glass har løsnet men alikevill lite råte i karmen å ramme.                                                                    | 2                     | Manglende vedlikehold over tid , | Vinduene har behov for vedlikehold spesielt rammer maling skrapes av , grunnes, kittes på nytt, males viktig at karmen også skrapes/males | 2  |
| Ytterdører                                   | 2 fløyet ytterdør av nyere dato utatslående, panelkledd ytterdør innadslående | 2 fløyet dør i god stand, innadslående dør trenger maling                                                                                                                       | 0                     |                                  | innadslående dør sjekkes og eventuelt males                                                                                               | 0  |
| Yttervegg utvendig kledning langsida mot tun | Stående tømmermannskledning med profil på overbord                            | enkelte mindre skader på kledning                                                                                                                                               | 1                     |                                  | Skadde bord byttes ( trenger ikke bytte hele lengder) noen kan skjøtes fjerne vegetasjon i takrenne                                       | 1  |

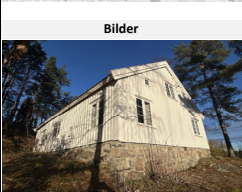



|                                            |                                                             |                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Yttervegg<br>utvendig kledning<br>gavl     | Stående<br>tømmermannskledning med<br>profil på overbord    | kledning i god stang enkelte mindre<br>skader i nedre del av bord , liten<br>kledningsbit mangler med vindu 2 etg                | 1 |  | Montere manglende kledningsbord<br>, skadde bord byttes ( trenger ikke<br>bytte hele lengder) noen kan skjøtes                                                                                                  | 1 |
| Yttervegg<br>utvendig kledning<br>langside | Stående<br>tømmermannskledning med<br>profil på overbord    | kledning i god stang enkelte mindre<br>skader i nedre del av bord spesielt på<br>hjørne der terrenget ligger tett på<br>kledning | 1 |  | Skadde bord byttes , vurdere<br>omfang på stedet ( byttes hele<br>lengder så kan disse gjenbrukes for<br>eks under vindu vannbord under<br>vindu til høyre ligger løst                                          | 1 |
| Yttervegger<br>Utvendig<br>kledning gavl   | Stående<br>tømmermannskledning med<br>profil på overbord    | kledning i god stang enkelte mindre<br>skader i nedre del av bord spesielt på<br>hjørne der terrenget ligger tett på<br>kledning | 1 |  | Fjerne vegetasjon for å sikre luft<br>mellom terreng og kledning . Nye<br>kledningsbord bør ha samme profil<br>og overflate som original kledning<br>ikke ru overflate unngå bruk av<br>synlige skruer SE BILDE | 1 |
| Innervegger<br>Bærende og<br>lettevegger   |                                                             |                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Dekker<br>primærkonstr. og<br>himlinger    |                                                             |                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Tak-<br>konstruksjoner                     |                                                             |                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Taktekking                                 | sutaksplater , sløyfer , lekter<br>og enkelkrumma teglstein | Taket er i god stang nylig omlagt                                                                                                | 0 |  | Ingen tiltak nødvendig                                                                                                                                                                                          | 0 |

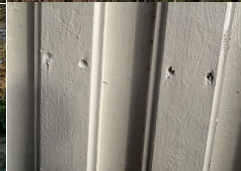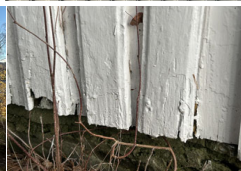

|                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|----------|--|
| Takrenner og nedløp                                                                                                                                                                                                      | Takrenne over dør |           |            |          |  |
| vedovn/ ildsted.                                                                                                                                                                                                         |                   |           |            |          |  |
| Trapper, ramper                                                                                                                                                                                                          | Steintrapp.       |           |            |          |  |
| Krypkjeller/kjeller                                                                                                                                                                                                      |                   |           |            |          |  |
| Piper                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |            |          |  |
| Brannsløkkingsanlegg                                                                                                                                                                                                     |                   |           |            |          |  |
| Elkraftanlegg                                                                                                                                                                                                            |                   |           |            |          |  |
| VVS                                                                                                                                                                                                                      |                   |           |            |          |  |
| Bilder.                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sør.      | Sør-Vest.  | Vest.    |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   | Vest.     | Nord-Vest. | Nord.    |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   | Nord-Øst. | Øst.       | Sør-Øst. |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                   |           |            |          |  |
| Oppsummering: bygget er i relativt god stand enkelte tiltak på kledning kreves i løpet av middels lang sikt mens vinduer skulle vært tatt tak i løpet av kort tid .<br>Strakstiltak:<br>Kort sikt:<br>Middels Lang sikt: |                   |           |            |          |  |